



## Informacja w sprawie wdrożenia systemu CEP2.0 – komunikat nr 5

Szanowni Państwo,

W przypadku problemów z połączeniem programu Patronat z CEPiK 2.0 informujemy o najczęściej zgłaszanych powtarzających się błędach:

1. Niezgodność podanego numeru SKP z certyfikatem, problem leży po stronie CEPiK (nie dołączył certyfikatów do repozytorium) – rozwiązanie: czasami wystarczy rozłączenie i powtórne połączenie VPN, jeżeli problem nadal występuje SKP wysyła zgłoszenie z identyfikatorem stacji i komunikatem błędu na adres: [cepik@mc.gov.pl](mailto:cepik@mc.gov.pl)
2. Problem z wystawieniem faktury w trybie korekcji wpisu do rejestru (program Patronat nie zmienia licznika faktur i nie przypisuje faktury do badania w trybie korekcji) - rozwiązanie: aktualizacja do wersji 11.3, do pobrania tutaj: <http://www.patronat.pl/AKTUAL/113/index.htm> (należy najpierw poprawić ręcznie numerację w „Opcjach Ogólnych” a później będzie ona poprawnie nadawana)
3. Komunikat „Istnieje inne badanie techniczne o tym samym numerze” - rozwiązanie: aktualizacja do wersji 11.3 (obecnie najnowsza 11.33)
4. Komunikat „Wpisano pozycje OE bez zaznaczenia pobrania opłaty” przy zaznaczonej OE - rozwiązanie: aktualizacja do wersji 11.3

W nowej wersji 11.3 (obecnie najnowsza 11.33) we wpisie do rejestru jest dodana opcja „Wprowadź BT bez CEP”, włączająca „Tryb awaryjny”. W przypadku jakichkolwiek błędów w komunikacji z CEPiK należy korzystać z tego trybu.

5. Komunikat „Authorization Failure .. Rejected by policy” – rozwiązanie: **pracujemy nad rozwiązaniem**, SKP wysyła zgłoszenie z identyfikatorem stacji i komunikatem błędu na adres: [cepik@mc.gov.pl](mailto:cepik@mc.gov.pl), do zgłoszenia należy też dołączyć ostatnie pliki .xml z podfolderu ...\\Temp\CepikUploader (polecenie Start – Uruchom - %Temp%, należy odnaleźć podfolder CepikUploader i posegregować po dacie modyfikacji) lub na karcie jest zbyt dużo certyfikatów , kilka żądań, kilka dogranych certyfikatów, stare nieważne albo i są nawet dwa ze statusem ważne.
6. Komunikat „Pytanie o badanie techniczne, Wystąpił błąd w bazie danych” – rozwiązanie: jw.

**7. Powtarzający się komunikat o podanie kodu PIN w oprogramowaniu CepikUploader** – rozwiązanie: Uruchamiamy CepikUploader, w oknie podania pinu klikamy „anuluj”, W oknie które się pojawi wybieramy „ustawienia połączenia”, W pola „ID certyfikatu” i „ID klucza prywatnego” należy podać ID klucza prywatnego certyfikatu z karty, tego który w nazwie ma identyfikator stacji (NIE certyfikatu CCK, urzędu), Klucz prywatny bierzemy z komendy show\_enigma (dla karty encard), komendy show\_certum (karty kryptotech) lub z menadżera czytnika karty,



Sprawdzamy czy biblioteka w polu „plik .DLL dla PKCS#11 wskazuje na enigmap11.dll (dla karty encard), Zapisujemy i zamykamy, Wprowadzamy pin, Jeżeli wszystko się powiodło program powinien zacząć pobierać słowniki.

Sprawdzić, czy na karcie nie jest przypadkiem jako pierwszy zostawiony stary, nieważny certyfikat. Instrukcja konfiguracji CEPIKUploader jest w folderze CEPIK2 .

W przypadku problemów z certyfikatem na kartach:.. Proszę sprawdzić czy w procesie instalacji wybrano właściwy CZYTNIK KART. Domyślnie był ustawiony Encard.

Niektóre z powyższych błędów są poprawione w kolejnej wersji programu, proszę sprawdzać czy jest dostępna na [www.patronat.pl](http://www.patronat.pl) w zakładce „Programy”. Jeśli po aktualizacji pojawi się problem prosimy wrócić do poprzedniej wersji programu.

**W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi oznaczeń rodzajów zasilania silnika w CEPIK 2.0 podajemy je poniżej:**

ND: ---

JP: JEDNOPALIWOWY

DP: DWUPALIWOWY

FF: FLEX-FUEL

EE: ELEKTRYCZNY

H+: HYBRYDA PLUG-IN

H-: HYBRYDA NON PLUG-IN

Z poważaniem

Biuro Patronatu ITS nad SKP

Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80

03-301 Warszawa

Tel.: 22/438-52-00

Faks: 22/438-52-01

Email: [patronat@its.waw.pl](mailto:patronat@its.waw.pl)

Strona: [www.patronat.pl](http://www.patronat.pl)